
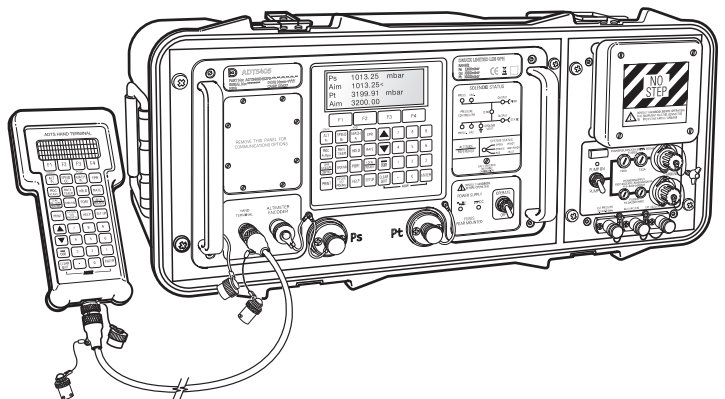


ADTS403/405

エアデータ試験システム

校正マニュアル

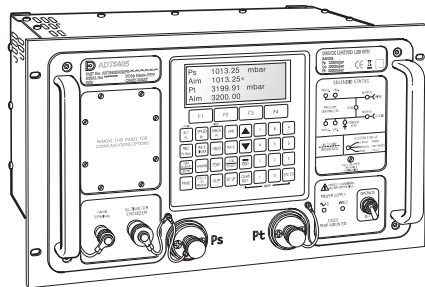

はじめに

この技術マニュアルは、Druck ADTS403/405 エアデータ試験システムの校正手順について説明しています。

適用範囲

この技術マニュアルは、本機器シリーズの校正技術者のための校正手順書です。

ソフトウェア

この技術マニュアルは、ソフトウェア DK 127 バージョン 4.20 以降、DK 263 バージョン 6.0 以降、DK 415 バージョン 1.03 以降を対象にしています。

安全

本書記載の手順で操作した場合にのみ安全に使用できます。本製品は、指定された以外の目的には使わないでください。

機器の安全な操作と状態を維持するため本書に記載の注意事項に必ず従ってください。安全に関する注意事項は警告または注意であり、ユーザーの負傷または本機の損傷を防ぐために記載されています。

本書記載のすべての手順は、有資格者¹の優れた技術でのみ行ってください。

圧力

本機器に対して、最大安全作動圧力を超えた圧力はかけないでください。

保守






本ソフトウェアで使用する機器は、製造元の手順に従い保守作業を実施する必要があります。保守作業は認定サービス代理店または製造元のサービス部門にて実施してください。

技術的なお問い合わせ

技術的なお問い合わせについては、製造元または関連会社までご連絡ください。

1. 公認技術者は、本機で必要な作業を実行するために、必要な技術的知識、文書、特別なテスト機器およびツールを所持している必要があります。セクション5 (「IEEE 488 SCPI を用いた校正」) の手順については、担当者は IEEE488 通信とテストプログラミングの両方のトレーニングを受け、資格を持っている必要があります。

記号

記号	説明
	本機は、安全に関する欧州の関連指令すべてに準拠しています。本装置には CE マークが ついています。
	本装置は、関連するイギリスの行政委任立法すべての要件に準拠しています。本装置に は UKCA マークがっています。
	本装置に付されたこの記号は、警告を示すとともに、ユーザーマニュアルを参照するこ とが必須であることを示しています。
	この記号は感電の危険をユーザーに警告しています。
	Druck は、英国および EU の廃電気電子機器 (WEEE) 回収プロジェクト (UK SI 2013/3113、EU 指令 2012/19/EU) に積極的に参加しています。 ご購入いただいた本装置の製造には、天然資源の採取と使用が必要でした。その中に は、健康と環境に影響を及ぼしかねない危険物質が含まれている可能性があります。 そうした物質が実際の環境に拡散するのを防ぐとともに天然資源に対する負荷を解消す る手段として、適切な回収システムの利用を奨励します。耐用年数を過ぎた装置の材料 は大半が、この回収システムによって適切に再利用されるかリサイクルされます。大き な × 印の付いたキャスター付きゴミ箱の図は、回収システムの利用を促しています。 回収、再利用、リサイクルの各システムについてもっと詳しく知りたい場合は、各地の 廃棄物管理当局へお問い合わせください。 回収の手順、および WEEE 回収プロジェクトの詳細については、下のリンクにアクセス してください。
	https://druck.com/weee



警告 圧カラインの取り外しまたは接続を行う前に、ソース圧力をオフにして、圧カラインから慎重に圧力を抜いてください。細心の注意を払って作業をしてください。

正しい圧力定格でのみ設備を使用してください。

圧力を印加する前に、損傷がないかすべての装着と設備を確認してください。損傷がある継手、設備はすべて交換します。損傷のある継手や設備は使用しないでください。

計器の最大作動圧力を超えないでください。



感電のリスク 計器の接地線は、AC 電源の保護安全接地へ接続してください。
電氣的接続を行う前に、電源を遮断してください。

関連ドキュメント

ドキュメント	タイトル
K0114	ADTS405 ユーザーマニュアル
K0242	ADTS401 オペレーターマニュアル [ソフトウェアバージョン 4.20 ~ 4.29]
K0243	ADTS401 オペレーターマニュアル [ソフトウェアバージョン 4.31 ~ 4.39]
K0285	ADTS403 ユーザーマニュアル
K0154	ADTS405 IEEE 488 オプションユーザーマニュアル
K0157	ADTS405 SCPI ユーザーマニュアル

略語

このマニュアルには以下の略語が使われています。略語は単複同形です。

略語	説明
A	アンペア (ampere)
abs	絶対 (absolute)
AC	交流 (alternating current)
ADTS	エアデータ試験システム (air data test system)
ALT	高度 (altitude)
ARINC	エアリンク (Aeronautical radio incorporated)
ASCII	情報交換用米国標準コード (American Standard Code for Information Interchange)
ATE	自動テスト装置 (automatic test equipment)
CAS	校正対気速度 (calibrated airspeed)
e.g.	たとえば (for example)
etc.	など
Fig.	図 (Figure)
ft	フィート
g	ゲージ
hPa	ヘクトパスカル
Hz	ヘルツ
i.e.	すなわち (that is)
IEEE 488	米国電気電子技術者協会規格 488 データ (Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard 488 Data)
in	インチ

略語	説明
inHg	水銀柱インチ (Inches of mercury)
inH ₂ O @ 4 °C	水柱インチ (4°C)
inH ₂ O @ 20°C	水柱インチ (20°C)
kg	キログラム (kilogram)
LSU	ラインスイッチユニット (line switching unit)
m	メートル
mA	ミリアンペア (milliamperere)
max	最大
mbar	ミリバール (millibar)
min	分または最小
mm	ミリメートル
mmHg	水銀柱ミリメートル
mV	ミリボルト (millivolts)
No.	番号
Pa	パスカル
PC	パーソナルコンピュータ
Ps	静圧 (Pressure static)
psi	1 平方インチあたりのポンド (Pounds per square inch)
Pt	圧力合計 (ピトー)
P/W	パスワード
Qc	差圧 (differential pressure)
SCPI	プログラム可能計器に使われている標準コマンド (Standard commands for programmable instruments)
TAS	真対気速度 (true airspeed)
TPM	テストプログラムマネージャ (Druck ソフトウェアパッケージ)
V	ボルト
+ve	正
-ve	負
°C	摂氏温度
°F	華氏温度

用語集

このマニュアルで使う用語は実用に即しています。個人的解釈は適用しないでください。各用語は以下のように定義されています。

アイテム	説明
調整する (adjust)	さらに十分な状態にすること。たとえば、許容範囲を超えている状態から許容範囲内の状態へ装置を戻すためにコントロール、レバー、リンク機構などを操作する。
合わせる (align)	1列にすること。1列に整列させること。正確に調整された状態、正しい相対位置にある状態、位置の一致した状態のいずれかの状態にすること。
組み立てる (assemble)	複数の部品を組み合わせて一体化すること。複数の部品を組み合わせて何かを作成または形成すること。
校正 (Calibrate)	特殊な測定または基準値との比較を行って精度、ずれ、ばらつきのいずれかを特定すること。
チェック (Check)	時間、圧力、温度、抵抗、寸法といった各種属性の測定値を、その測定値の既知数と比較すること。
接続を外す (disconnect)	両者間の接続を外すこと。くさび止めされるか組み合わされるかしてある部品同士を分けること。
分解する (dismantle)	現状よりも1段階だけ小さな単位にまでバラバラにすること。あるいは、すべてが着脱可能部品となるまでバラバラにすること。
調査する (examine)	厳密な目視観測か、特定状態の有無の確認か、いずれかを行うこと。何かの状態を試験すること。
装着する (fit)	品目同士を正しく取り付け合うこと。
検査する (inspect)	担当者の実施した作業を見直して、十分に行われたことを確認すること。
取り付け (install)	何らかの装置ユニットを、その1つ上のレベルにあるアセンブリまたはシステムに正しく装着するのに必要な作業を行うこと。
維持する (maintain)	特定の状態または条件 (特に、効率の良い状態または妥当な状態) を保つこと。
確認 (make sure)	適切な状態の存在していることを裏づけること。確信を持って何かを明らかにすること。
操作 (operate)	試験装置を使用したり測定値を参照したりせずに、品目またはシステムを可能な限り正しく動作させること。
再調整する (readjust)	調整し直すこと。指定された状態に戻すこと。許容範囲内の状態に戻すこと。
再接続する (reconnect)	分離されたもの同士をつなぎ直すか固定し直すかすること。
再装着する (refit)	取り外した品目を装着すること。

アイテム	説明
取り外し (remove)	装置ユニットを、その1つ上のレベルにあるアセンブリまたはシステムから取り出すのに必要な作業をすること。外すこと、または除去すること。取り除くこと、または引き離すこと。
修理する (repair)	損傷、摩耗、不具合のいずれかが生じている装置を、有用な状態、使用可能な状態、動作可能な状態のいずれかまで戻すこと。
交換する (replace)	どれか品目を取り外して、新品または整備済みの品目を装着すること。
リセット (reset)	目的とする位置、調整状態、条件のいずれかに戻すこと。
点検 (service)	使用する準備として洗滌、注油、補充などの作業をすること。
テスト (test)	コンポーネントまたはシステムが正しく機能していることを適切な試験装置で確かめること。

目次

1.	はじめに	1
1.1	校正プロセス	1
1.2	校正の説明	1
1.2.1	校正チェック	1
1.2.2	メイン校正	1
1.2.3	レート校正	2
1.3	IEEE 488 SCPI インターフェース	2
1.4	機器の仕様	2
1.5	媒体互換性	2
1.6	準備操作	2
1.6.1	圧力源	3
1.7	校正に関する注意事項	3
2.	リークテスト	5
2.1	ADTS リークテスト	5
2.2	パーズおよびリークテスト	5
3.	PIN 保護	7
4.	校正	9
4.1	校正モードに入る	9
4.2	校正チェック	9
4.3	静圧チャンネルの校正チェック	10
4.4	ビトーチャンネルの校正チェック	11
4.5	ビトーと静圧チャンネルの組み合わせの校正チェック	12
4.6	メイン校正	13
4.6.1	校正スイッチの操作方法	13
4.6.2	圧力源	13
4.6.3	校正モードの選択	14
4.7	静圧チャンネルの校正と調整	15
4.8	ビトーチャンネルの校正と調整	16
4.9	静圧とビトーチャンネルの組み合わせの校正と調整	17
4.10	完了	18
4.11	レート校正	18
5.	IEEE 488 SCPI を用いた校正	19
5.1	自動校正	19

5.1.1	オフセット、スロープ、カーブフィット調整	19
5.1.2	オフセット、スロープ、カーブフィット調整用のコンピュータアル ゴリズム	20
5.2	プログラム要素の定義	20
5.2.1	用語、変数、定数	20
5.2.2	既存の校正データを検索する	21
5.2.3	標準と ADTS403/405 の圧力誤差を求める	21
5.2.4	補正の可否を判断する	21
5.3	校正圧力	23
付録 A. クイックリファレンス		25

1. はじめに

ADTS403/405 は、3 種類の校正機能を備えた自動校正装置を内蔵しています。校正イネーブルスイッチは、フロントパネルの校正機能を保護するラベルの下にあります。ADTS が正確に動作するよう、校正チェックを定期的に行ってください。ADTS の精度が仕様を外れる場合、メイン校正を実施してください。

1.1 校正プロセス

自動校正機能には 3 種類あります。

- 校正チェック
- メイン校正
- レート校正

校正チェックとメイン校正には以下のオプションが用意されています。

- Ps (静圧) チャンネル - 絶対校正。
- Pt (ピトー) チャンネル - 絶対校正。
- Ps および Pt (組み合わせ) チャンネル - 絶対校正。

静圧とピトーチャンネルを組み合わせた校正は、校正標準の非反復性エラーによる静圧とピトー間の誤差を最小限に抑える、迅速な校正方法です。

1.2 校正の説明

1.2.1 校正チェック

校正を調整せずに確認する場合に使用します。ADTS が校正を必要とするかどうかを確認するため、またはメイン校正後の性能を検証するために使用することができます。

メイン校正と校正チェックには、3 つのオプションが用意されています。

- a. Ps チャンネル - 絶対校正。
- b. Pt チャンネル - 絶対校正。
- c. Ps および Pt チャンネルの組み合わせ - 絶対校正。

Ps と Pt を組み合わせた校正は、最も短時間で実行でき、校正標準の不確かさによる Ps と Pt の誤差を最小限に抑えることができます。

校正は、ADTS403/405 あるいは圧力標準を圧力源として行うことができます。装置の通常の動作モードで行えるため、推奨される方法は、ADTS を圧力源として使用することです。

1.2.2 メイン校正

メイン校正は、主要なセンサーの精度を調整するものです。この手順では、既知の圧力を ADTS に加え、手持ち端末またはローカルキーパッドを使用して正確に加えられた圧力を入力します。すべての校正点が入力されると、ADTS は必要なオフセット (ゼロ) およびスロープ (スパン) 補正を自動的に計算します。

この手順の日付は、電源オンごとに記録され、表示されます。

第1章. はじめに

1.2.3 レート校正

この機能は、正確なレート制御を行うために、制御センサーとメインセンサーの位置を調整するものです。レート校正は圧力測定の精度に影響は与えません。

1.3 IEEE 488 SCPI インターフェース

また、IEEE 488 SCPI インターフェースによる校正機能も利用可能です。構成は以下の通りです：

- 上記の自動校正チェックとレート校正。これらは、測定モードまたは制御モードのいずれかで実行することができます。
- カーブフィットの多点調整、オフセットとスロープの直接設定が可能な低レベル機能。コンピュータアルゴリズムにより、このプロセスを自動化できます。

1.4 機器の仕様

表 1-2 に、校正を行うために必要な機器の仕様の詳細を記載します。

表 1-1: 校正機器の要件

機器	最小仕様	用途
圧力標準 (手動または自動化)	レンジ: 27.62 ~ 3500 mbar 不確実性: 値の 32 ppm + 0.007 mbar (値の 0.0032 % + 0.7 Pa)	ADTS との比較用。
コンピュータ (IEEE 488 インターフェースを搭載した PC。オプション)		ADTS や圧力標準との通信により、校正を自動化。

1.5 媒体互換性



情報 圧力媒体の誤った使用は、ADTS の測定精度に重大な影響を与えます。

許容される圧力媒体については、表 1-2 を参照してください。

表 1-2: 媒体互換性

ADTS 圧力センサー ^a	許可された圧力媒体
Solartron [®]	乾燥空気のみ。
Druck RPT	乾燥空気または乾燥窒素。

- a. ADTS 圧力センサーの種類は、電源投入のセルフテストシーケンスの最中に LCD ディスプレイに表示されます。

1.6 準備操作

校正作業を始める前に、全体の手順を確認し、慣れておいてください。

電源投入後、校正の前に、ADTS が熱的に安定するよう少なくとも 1 時間待つようにしてください。

校正を開始する前に、リークテストを行ってください。セクション 2 を参照してください。

校正を有効にするには、校正ラベルをはがし、AF 3mm の六角キー (六角棒レンチ) を使用して、拘束された校正ねじを自由になるまで反時計回りに回します。

圧力標準データムレベルは、単位データムレベルと同じである必要があります。データムレベルの単位はフロントパネルに記載されています。

1.6.1 圧力源

校正メニューでは、INTERNAL (内部) または EXTERNAL (外部) の圧力源を選択するようプロンプトが表示されます。

内部圧力源の選択では、校正に必要な圧力を生成する圧力コントローラを備えた制御モードで ADTS を使用します。必要な目標値と圧力の変化率を入力できます。出力には圧力標準が接続され、発生した圧力を測定します。

外部圧力源の選択では、圧力源を供給する圧力標準とともに測定モードで ADTS を使用します。

1.7 校正に関する注意事項

- 最適な校正精度を得るには内部センサーの汚染を避ける必要があるため、ADTS を圧力標準に金属、PTFE または高密度ポリエチレンのホースで接続する必要があります。特に EXTERNAL 圧力源を使用する場合は注意が必要です。
- ADTS は、電源投入後、校正ルーチンを実行する前に、1 時間熱的に安定させる必要があります。
- 以下の手順で校正する際の圧力測定単位は、mbar です。
- チャンネル範囲を超える校正値は、そのチャンネルの校正値として無視されます。
- [END PS] とバルブを閉じることで、Ps (静圧) センサーに過圧がかかることを防ぎます。

2. リークテスト

2.1 ADTS リークテスト

リークテストは、ADTS の整合性を確認するため、校正手順の前に実施する必要があります。

1. 電源投入後、校正の前に、ADTS が熱的に安定するよう 1 時間待つようにしてください。
2. RATE ALT および 195mbar/min のレートを選択します。RATE SPEED および 335mbar/min のレートを選択します。
3. ALT を選択し、新しい目標値 1000 mbar を入力します。ADTS が新しい目標値に到達していることを確認します。圧力が安定し、目標値に対して ± 0.1 mbar 以内であることを確認します。
4. AIRSPEED を選択し、ゼロの目標値を入力します。ADTS が目標値で制御されていることを確認します。
5. 1450 mbar の新しい目標値を入力します。ADTS が新しい目標値に到達していることを確認します。圧力が安定し、目標値に対して ± 0.1 mbar 以内であることを確認します。
6. RATE ALT および LEAK TEST を選択します。5 分間待機と 5 分間テストを実施する START TIMER を選択します。F3 を押して、テストを開始します。
7. 10 分後、リークレートは 0.5 mbar/min 未満である必要があります。
8. RATE SPEED を選択した際、リークレートは 0.5 mbar/min 未満である必要があります。
9. REGAIN CONTROL を選択します。ALT を選択し、新しい目標値 75 mbar を入力します。ADTS が新しい目標値に到達していることを確認します。圧力が安定し、目標値に対して ± 0.1 mbar 以内であることを確認します。
10. RATE SPEED および LEAK TEST を選択します。5 分間待機と 5 分間テストを実施する START TIMER を選択します。F3 を押して、テストを開始します。
11. 10 分後、リークレートは 0.5 mbar/min 未満である必要があります。
12. RATE SPEED を選択した際、リークレートは 0.5 mbar/min 未満である必要があります。
13. 10 分後、リークレートは 0.5 mbar/min 未満である必要があります。
14. ALT を 30 mbar、AIRSPEED をゼロとして、(3) ~ (8) を繰り返します。
15. REGAIN CONTROL を選択します。GO TO GROUND を選択します。ADTS の ALT 圧が大気圧、AIRSPEED 値が 0 になることを確認します。
16. END OF TEST を選択します。これで ADTS は、校正の準備が整いました。

2.2 パージおよびリークテスト

ADTS を校正標準に接続します。ADTS 校正チェック機能を使用して、以下のように ADTS と校正標準のパーズおよびリークチェックを行います。

1. 校正チェック機能を選択し、適切な校正モードを選択します。
2. 校正圧力源から真空状態にします。真空状態を 5 分間維持します。校正媒体を使用して、圧力を大気圧程度に戻します。大気に放出しないでください。さらに 2 回繰り返します。
3. 適切な圧力をかけて安定したら、ADTS と校正システムのリークテストを実施します。

3. PIN 保護

サービス PIN (個人識別番号) を入力することで、校正モードやメンテナンスモードへの不正なアクセスを防ぐことができます。

サービス PIN を変更する方法：

1. メイン校正メニューが表示されたら、000 を押します。

```
      <CALIBRATION>  
      F1 Main Calibration  
      F2 Calibration Check  
      F3 Rate Calibration
```

2. 新しい PIN を入力します。
3. PIN 保護を解除するには 0000 と入力します。

4. 校正

4.1 校正モードに入る

1. F1 と F4 を同時に押して、測定メニューまたはコントロールメニューから校正メニューに移動します。
2. サービス PIN を有効にすることで、校正機能とメンテナンス機能の両方を不正侵入から保護できます。サービス PIN が無効の場合、画面にはメイン校正メニューが表示されます。サービス PIN を有効化または変更するには、- キーを押して 4 桁の PIN を入力します。PIN 機能を無効にする場合は、0000 を入力します。
3. 前回のメイン校正日が 5 秒間表示され、その後に現在の日付が表示されます。日付が正しければ、ENTER を押ししてください。日付が正しくない場合は、現在の日付の 6 桁をすべて入力してください。以下のいずれかの形式で表示されます。

i. “(MDY)” (mm/dd/yy)

ii. “(DMY)” (dd/mm/yy)

ENTER を押して、新しい日付を適用します。

注記: ソフトウェア更新後など、最後の校正情報が不明な場合は、「Unknown」と表示されます。

4. 次に以下の画面が表示されます。

```
<CALIBRATION>
F1 Main Calibration
F2 Calibration Check
F3 Rate Calibration
```

5. 実施する校正のタイプを選択します。
6. 圧力源を選択します。

```
Source
F1 Internal
F2 External
```

7. 校正を行うチャンネルを選択します。

```
F1 Ps Calibration
F2 Pt Calibration
F3 Ps&Pt Calibration
```

8. 次の節に従い適切な手順を実行してください。

4.2 校正チェック

校正チェック手順は、[ACTUAL VALUE] が利用できないこと、[END CAL] が静圧 (Ps) を保護するためにバルブを閉じる [Ps END] に置き換えられることを除いて、メイン校正手順と同じです。かける圧力は徐々に増やしていく必要があります。

第4章 . 校正

注記: ピトー (Pt) チャンネルは絶対圧モードでチェックされ、自動ゼロ設定は自動的に無効になります。

差動 Qc または対気速度精度は、通常のユーザーモードで確認できます。これらのテスト中に最適な差動の精度を得るには、自動ゼロ設定を ON にする必要があります。これは、非常に低い対気速度値の場合に特に重要となります。

注記: 以下の表で示す公差は、使用する校正標準の測定の不確かさを考慮して調整する必要があります場合があります。記載されている限界値は、使用される機器に対して公表されている最小限の仕様に関連しています。許容限界値は、特定の用途のためにユーザーの裁量で変更される場合があります。

4.3 静圧チャンネルの校正チェック

この手順を開始する前に、セクション2の説明に従ってリークテストを実施します。セクション4.1に従い、ユニットを測定モードに設定し、校正チェックを行い、外部圧力源と静圧 (Ps) 校正を行います。

1. 校正圧力を静圧出力に接続します。
2. 校正圧力を表 4-1 の最初の圧力値に調整します。
3. 校正標準の圧力値と、表示されている値を比較し、差を記録します。[ENTER] を押すと、次の圧力値を求めるプロンプトが表示されます。
4. 表 4-1 の圧力 No.2 ~ 8 について、(2)、(3) を繰り返します。
5. 記録された差が許容誤差 (a) を超える場合、セクション 4.7 の校正調整を実施します。
6. F4 [END] を選択します。画面はチャンネル選択メニューに戻り、他のチャンネルを選択して校正チェックを行うか、校正メニューを終了します。
7. 校正標準を大気圧に調整します。校正標準と静圧出力の接続を外します。
8. これ以上校正やテストが必要ない場合は、本ユニットのスイッチをオフにします。

表 4-1: 静圧チャンネルの校正圧

圧力 No.	圧力 (mbar)	公差 ^a (± mbar)
1	27.62	0.1
2	72.00	0.1
3	189.00	0.1
4	466.00	0.1
5	697.00	0.1
6	843.00	0.1
7	1013.00	0.1
8	1355.00	0.1

- a. この表で示す公差は、使用する校正標準の測定の不確かさを考慮して調整する必要があります場合があります。記載されている限界値は、使用される機器に対して公表されている最小限の仕様に関連しています。許容限界値は、特定の用途のためにユーザーの裁量で変更される場合があります。

4.4 ピトーチャンネルの校正チェック

この手順を開始する前に、セクション2章で説明されているように、リークテストを実施してください。セクション4.1に従ってユニットを、測定モード、校正チェック、外部圧力源、ピトー (Pt) 校正に設定します。

1. 校正標準をピトー出力に接続します。
2. 校正圧力を表 4-2 の最初の圧力値に調整します。
3. 校正標準の圧力値と表示値を比較し、その差を記録します。[ENTER] を押すと、次の圧力値を求めるプロンプトが表示されます。
4. 表 4-2 の圧力 No.2 ~ 11 について、(2)、(3) を繰り返します。ポイント 12 ~ 13 は、1000 ノットのピトー式範囲センサーに使用されています。

注記: ADTS403/405 のフロントパネルにあるラベルには、ピトーセンサーのフルスケール範囲が記載されています。

5. 記録された差が許容誤差^(a)を超える場合、セクション 4.8 の校正調整を実施します。
6. F4 [END] を選択します。画面はチャンネル選択メニューに戻り、他のチャンネルを選択して校正チェックを行うか、校正メニューを終了します。
7. 校正標準を大気圧に調整します。校正標準とピトー出力の接続を外します。
8. これ以上校正やテストが必要ない場合は、本ユニットのスイッチをオフにします。

表 4-2: ピトーチャンネルの校正圧

圧力 No.	圧力 (mbar)	ADTS403/405	ADTS405MK2	ADTS405MK2
		公差 ^a (± mbar)	850 ノット 公差 ^a (± mbar)	1000 ノット 公差 ^a (± mbar)
1	27.62	0.24	0.20	0.26
2	72.00	0.24	0.20	0.26
3	189.00	0.25	0.20	0.26
4	466.00	0.25	0.20	0.26
5	697.00	0.26	0.20	0.26
6	843.00	0.27	0.20	0.26
7	1013.00	0.27	0.20	0.26
8	1100.00	0.28	0.20	0.26
9	1655.00	0.32	0.20	0.26
10	2200.00	0.36	0.20	0.26
11	2590.00	0.40	0.20	0.26
12	3000.00	0.44 ^b	-	0.26
13	3500.00	0.49 ^b	-	0.26

- a. この表で示す公差は、使用する校正標準の測定の不確かさを考慮して調整する必要がある場合があります。記載されている限界値は、使用される機器に対して公表されている最小限の仕様に関連しています。許容限界値は、特定の用途のためにユーザーの裁量で変更される場合があります。
- b. 1000ノットのピトー (Pt) 範囲。

4.5 ピトーと静圧チャンネルの組み合わせの校正チェック

この手順を開始する前に、セクション2章で説明されているように、リークテストを実施してください。セクション4.1に従ってユニットを、測定モード、校正チェック、外部圧力源、静圧 (Ps) およびピトー (Pt) 校正に設定します。

1. 校正標準をピトー出力に接続します。
2. 校正標準を表4-3の最初の圧力値に調整します。
3. 校正標準の圧力値と表示値を比較し、その差を記録します。[ENTER]を押すと、次の圧力値を求めるプロンプトが表示されます。
4. 表4-3の圧力No.2～8について、(2)、(3)を繰り返します。
5. F4 [END PS]を押すと、ユニットは自動的に静圧チャンネルをその他の圧力から隔離します。



注意 表4-3に記載の圧力がさらに加わると、静圧チャンネルのセンサーは過圧状態になり、破損する可能性があります。

6. 表4-3の圧力No.9～11について、(2)、(3)を繰り返します。12および13の値は、1000ノットのピトー式範囲センサーに使用されます。

注記: ADTS403/405のフロントパネルにあるラベルには、ピトーセンサーのフルスケール範囲が記載されています。

7. 記録された差が許容誤差^{a)}を超える場合、セクション4.9の校正調整を実施します。
8. [END] F4を押します。
9. 画面はチャンネル選択メニューに戻り、チャンネルを選択して校正チェックを行うか、校正メニューを終了します。
10. 校正標準を大気圧に調整します。校正標準とユニットの接続を外します。
11. これ以上校正やテストが必要ない場合は、本ユニットのスイッチをオフにします。

表 4-3: ピトーと静圧校正を組み合わせた圧力

圧力 No.	圧力 (mbar)	静圧 (Ps) 公差 ^{a)} (± mbar)	ADTS403/405	ADTS405MK2	ADTS405MK2
			ピトー (Pt) 公差 ^{a)} (± mbar)	850 ノット ピトー (Pt) 公差 ^{a)} (± mbar)	1000 ノット ピトー (Pt) 公差 ^{a)} (± mbar)
1	27.62	0.1	0.24	0.20	0.26
2	72.00	0.1	0.24	0.20	0.26
3	189.00	0.1	0.25	0.20	0.26

表 4-3: ピトーと静圧校正を組み合わせた圧力

圧力 No.	圧力 (mbar)	静圧 (Ps) 公差 ^a (± mbar)	ADTS403/405 ピトー (Pt) 公差 ^a (± mbar)	ADTS405MK2 850 ノット ピトー (Pt) 公差 ^a (± mbar)	ADTS405MK2 1000 ノット ピトー (Pt) 公差 ^a (± mbar)
4	466.00	0.1	0.25	0.20	0.26
5	697.00	0.1	0.26	0.20	0.26
6	843.00	0.1	0.27	0.20	0.26
7	1013.00	0.1	0.27	0.20	0.26
8	1100.00 [END PS]	0.1	0.28	0.20	0.26
9 ^b	1655.00	0.1	0.32	0.20	0.26
10 ^b	2200.00	0.1	0.36	0.20	0.26
11 ^b	2590.00	0.1	0.40	0.20	0.26
12 ^b	3000.00	0.1	0.44 ^c	-	0.26
13 ^b	3500.00	0.1	0.49 ^c	-	0.26

- この表で示す公差は、使用する校正標準の測定の不確かさを考慮して調整する必要がある場合があります。記載されている限界値は、使用される機器に対して公表されている最小限の仕様に関連しています。許容限界値は、特定の用途のためにユーザーの裁量で変更される場合があります。
- ピトーのみ。
- 1000 ノットのピトー (Pt) 範囲。

4.6 メイン校正

4.6.1 校正スイッチの操作方法

- 古いラベルをはがします。
- ラベルの下にあるねじを反時計方向に回しきります。校正が完了したら、ねじを時計回りに完全に回し、新しい校正ラベルを貼り付けます。

4.6.2 圧力源

校正時に使用する圧力源と真空源を選択します。

- INTERNAL (内部):
この選択で、ADTS の圧力および真空コントローラを使用して、校正に必要な圧力を発生させます。必要な AIM 値や圧力変化の RATE を設定することができます。出力ポートに接続された必要となる精度の校正標準で、ピトーおよび静圧チャンネルを測定します。
これが推奨される校正方法です。
- EXTERNAL (外部):
この選択で、分銅式圧力基準器 (または同様の校正標準) を使用して、校正用の圧力と真空を生成します。ADTS は測定モードでは、ピトーと静圧チャンネルに印加された圧力および真空値を表示します。

第4章．校正

4.6.3 校正モードの選択

以下から校正モードを選択します。

- 静圧 (Ps) チャンネル - 絶対

このモードでは静圧 (Ps) チャンネルを校正します。

校正標準をフロントパネルの静圧 (Ps) 出力に接続します。ブランクをピトー (Pt) 出力に合わせます。

- ピトー (Pt) チャンネル - 絶対

このモードでは、絶対圧を校正標準としてピトー (Pt) チャンネルを校正します。

校正標準をフロントパネルのピトー (Pt) 出力に接続します。

ブランクを静圧 (Ps) 出力に合わせます。

- 静圧 (Ps) およびピトー (Pt) チャンネルの組み合わせ - 絶対

このモードでは、静圧 (Ps) チャンネルとピトー (Pt) チャンネルの組み合わせの校正が可能で、校正標準の非再現性による校正時間と誤差を最小限に抑えることができます。

校正標準をフロントパネルのピトー (Pt) 出力に接続します。

ブランクを静圧 (Ps) 出力に合わせます。



注意 [END CAL] 指示がない限り、静圧 PS センサーはピトー PT 値で過圧状態になります。

静圧 (Ps) とピトー (Pt) を組み合わせた校正を行う場合、圧力は最低圧力から徐々に増やして適用していく必要があります。入力された正確な圧力値は、[END CAL] が選択されるまで、静圧 (Ps) とピトー (Pt) の両方の校正点として使用されます。その時点で静圧 (Ps) 校正が完了し、バルブが閉じて静圧 (Ps) チャンネルを保護し、残りのポイントはピトー (Pt) チャンネルのみに使用されます。

校正点

1. 校正の初期化後、校正の初期画面が表示され、現在の静圧 (Ps) およびピトー (Pt) の測定値が表示されます。
2. [INTERNAL] および [EXTERNAL] 圧力源に共通の 2 つの機能：

[ACTUAL VALUE]

- これにより、校正標準によって印加、または測定された圧力の実測値を入力することができます。圧力を安定させてから値を入力する必要があります。校正点の最小数は 2 です。
- 校正点に上限はありません。仕様精度を達成するために、Druck は静圧 (Ps) で最低 5 点、ピトー (Pt) でさらに 3 点設けることを推奨しています (静圧とピトーの両方を同時に校正する場合)。
- 校正調整に小さい印加圧力を使用する場合は、これらの点の間の圧力で得られる性能をチェックして、範囲全体にわたる線形応答を確認することが推奨されます。

[END CAL]

- 該当するチャンネルの校正を完了する機能です。静圧 (Ps) とピトー (Pt) の組み合わせモードでは、1 回目に [END CAL] を選択すると静圧 (Ps) の校正が完了し、2 回目に [END CAL] を選択するとピトー (Pt) の校正が完了します。
- [END CAL] を選択すると、必要なゼロ点補正とスロープ補正が計算されて表示されます。いずれも反映あるいは拒否できます。反映する場合、校正が更新されます。拒否すると校正は更新されません。



注意 [END CAL] 指示がない限り、静圧 PS センサーはピトー PT 値で過圧状態になります。

- INTERNAL 圧力源を選択した場合、さらに 4 つの機能が利用可能です。

[AIM]

- この機能では次の校正点を入力することができます。
- [AIM] を選択し、画面に表示されている単位で必要となる圧力を入力します。[RATE] で選択したレートで、新しい AIM に向かって圧力が変化します。



注意 AIM 値の制限はチェックされません。必要な値が正しく入力されていることを確認します。

- 必要があれば、[AIM] を選択して現在の AIM 値を確認します。QUIT を押して校正画面に戻ります。

[OFF]

- この機能により、圧力コントローラが OFF となり、システムのリークテストが可能になります。

[ON]

- この機能により、リークテスト後に圧力コントローラが再度 ON になります。

[RATE]

- この機能により、圧力の変化率を入力することができます。
- [RATE] を選択し、画面に表示された単位で必要な圧力の変化率を入力します。



注意 レート値の制限はチェックされません。必要なレートが正しく入力されていることを確認します。高変化率により、壊れやすい装置が破損する恐れがあります。

- 必要があれば、[RATE] を選択して現在の RATE を確認してください。QUIT を押して校正画面に戻ります。

4.7 静圧チャンネルの校正と調整

この手順を開始する前に、セクション 2 章で説明されているように、リークテストを実施してください。セクション 4.1 に従ってユニットを、測定モード、メイン校正、外部圧力源、静圧 (Ps) 校正に設定します。

1. 校正標準を静圧出力に接続します。

第4章．校正

- 校正の日付 DD/MM/YY を求めるプロンプトが表示されます。
注記: 表中の圧力値は、メーカーが使用および提案する値であり、他の値を使用することも可能です。
- 校正標準を表 4-1 の最初の圧力値に調整します。ユニットが安定するまで 1 分ほど待つようにしてください。
- [ACTUAL VALUE] が表示されるので、校正標準の圧力値を入力します。[PRES] を押すと、次の圧力値を求めるプロンプトが表示されます。
- 表 4-1 の圧力 No.2～8 について、(3)、(4) を繰り返します。
- 最後の圧力値の後、[END] F4 を押します。
- ユニットは、前回記録した校正値からのゼロ (%FS) とスパン (%RD) の変化を計算します。新しい校正を承認または拒否することができます。一旦承認すると、以前の値が新しい値に置き換えられて保存されます。
- 校正標準を大気圧に調整します。3 mm AF 六角キー (六角棒スパナ) を使用して、校正ねじを時計回りに完全に回します。
- 新しい校正を確認するために、セクション 4.1 に記載の (2) から始まる静圧チャンネルの校正チェックを行います。
注記: 調整後、校正標準に対する Ps 精度は ≤ 0.6 mbar となります。
- すべての主な校正手順が完了した後、セクション 4.10 項に記載の手順を実施します。

4.8 ピトーチャンネルの校正と調整

この手順を開始する前に、セクション 2 章で説明されているように、リークテストを実施してください。セクション 4.1 に従ってユニットを、測定モード、メイン校正、外部圧力源、Pt (ピトー圧) 校正に設定します。

- 校正標準をピトー出力に接続します。
- 校正の日付 DD/MM/YY を求めるプロンプトが表示されます。
注記: 表中の圧力値は、メーカーが使用および提案する値であり、他の値を使用することも可能です。
- 校正標準を表 4-2 の最初の圧力値に調整します。ユニットが安定するまで 1 分ほど待つようにしてください。
- [ACTUAL VALUE] が表示されるので、校正圧力の圧力値を入力します。[PRES] を押すと、次の圧力値を求めるプロンプトが表示されます。
- 表 4-2 の圧力 No.2～11 について、(3)、(4) を繰り返します。ポイント 12～13 は、1000 ノットのピトー式範囲センサーに使用されています。
注記: ADTS403/405 のフロントパネルにあるラベルには、ピトーセンサーのフルスケール範囲が記載されています。
- 最後の圧力値の後、[END] F4 を押します。

7. ユニットは、前回記録した校正値からのゼロ (%FS) とスパン (%RD) の変化を計算します。新しい校正を承認または拒否することができます。一旦承認すると、以前の値が新しい値に置き換えられて保存されます。
8. 校正標準を大気圧に調整します。3 mm AF 六角キー (六角棒スパナ) を使用して、校正ねじを時計回りに完全に回します。
9. 新しい校正を確認するために、セクション 4.4 に記載の (2) から始まるピトーチャンネルの校正チェックを行います。

注記: 調整後、校正標準に対する Pt 精度は、850 ノット モデルでは ≤ 0.14 mbar、1000 ノット モデルでは ≤ 0.17 mbar となります。
10. すべてのメイン校正の手順が完了した後、セクション 4.10 に記載の手順を実施します。

4.9 静圧とピトーチャンネルの組み合わせの校正と調整

この手順を開始する前に、セクション 2 章で説明されているように、リークテストを実施してください。セクション 4.1 に従ってユニットを、測定モード、メイン校正、外部圧力源、静圧 (Ps) およびピトー (Pt) 校正に設定します。

1. 校正標準をピトー出力に接続します。
2. 校正の日付 DD/MM/YY を求めるプロンプトが表示されます。

注記: 表中の圧力値は、メーカーが使用および提案する値であり、他の値を使用することも可能です。
3. 校正標準を表 4-3 の最初の圧力値に調整します。ユニットが安定するまで 1 分ほど待つようにしてください。
4. [ACTUAL VALUE] が表示されるので、校正標準の圧力値を入力します。[PRES] を押すと、次の圧力値を求めるプロンプトが表示されます。
5. 表 4-3 の圧力 No.2 ~ 8 について、(3)、(4) を繰り返します。
6. F4 [END PS] を押すと、ユニットは自動的に静圧チャンネルをその他の圧力から隔離します。ユニットは、前回記録した静圧チャンネル校正値からのゼロ (%FS) とスパン (%RD) の変化を計算します。新しい校正を承認または拒否することができます。一旦承認すると、以前の値が新しい値に置き換えられて保存されます。



注意 表 4-3 に記載の圧力がさらに加わると、静圧チャンネルのセンサーは過圧状態になり、破損する可能性があります。

7. 表 4-3 の圧力 No.9 ~ 11 について、(3)、(4) を繰り返します。12 および 13 の値は、1000 ノットのピトー式範囲センサーに使用されます。

注記: ADTS403/405 のフロントパネルにあるラベルには、ピトーセンサーのフルスケール範囲が記載されています。
8. F4 [END] を押します。ユニットは、前回記録したピトーチャンネル校正値からのゼロ (%FS) とスパン (%RD) の変化を計算します。新しい校正を承認または拒否することができます。一旦承認すると、以前の値が新しい値に置き換えられて保存されます。

第4章．校正

9. 校正標準を大気圧に調整します。3 mm AF 六角キー（六角棒スパナ）を使用して、校正ねじを時計回りに完全に回します。
10. 新しい校正を確認するためセクション 4.5 に記載の (2) から始まるピトーと静圧チャンネルの組み合わせの校正チェックを行います。
注記：調整後、校正標準に対する Ps 精度は ≤ 0.6 mbar、Pt 精度は 850 ノット モデルでは ≤ 0.14 mbar、1000 ノット モデルでは ≤ 0.17 mbar となります。
11. 校正モードを終了する前に、ADTS に「Back up New Calibration Data? (新しい校正データをバックアップしますか?)」というプロンプトが表示されます。「YES」と回答すると、両方のコントローラの校正データがマザーボードにバックアップされます。すべてのメイン校正の手順が完了した後、セクション 4.10 に記載の手順を実施します。

4.10 完了

すべてのメイン校正の手順が完了した後、以下の手順を実施します。

1. 校正標準とユニットが大気圧であることを確認します。校正標準とユニットの接続を外します。
2. 新しい校正ラベルを校正ねじに貼り付けます。

4.11 レート校正

レート校正は、レートの精度が疑わしい場合にのみ実施する必要があります。測定および制御の精度はレート校正による影響は受けません。また、本機能を使用した後も校正日は変わりません。

注記：レート校正を行うには、圧力源と真空源を接続し、静圧 (Ps) およびピトー (Pt) の出力をブランクにする必要があります。

レート校正の実施方法：

1. [RATE CAL] を選択すると、自動的にレート校正が行われます。ディスプレイに「Rate calibration please wait (レート校正中、お待ちください)」のメッセージが約 2 分間表示されます。
2. QUIT キーを押すと、このメニューが終了しコントロールモードに戻ります。

5. IEEE 488 SCPI を用いた校正

IEEE 488 機能では、IEEE 488 通信に関する専門知識だけでなく、指定された正規の試験手順を試験プログラムとして組むための専門知識が要求されます。有資格者以外は使用しないでください。

5.1 自動校正

情報 残留誤差補正値の再計算を正しく行わないと、ADTS の測定精度に重大な影響を与えます。ADTS を機器や航空機のシステムに使用する前に、有資格者のみが校正プログラムを記述し、その結果の校正精度を検証する必要があります。

IEEE 488 SCPI を使用する校正は、セクション 4 で詳しく説明した手順と同じです。自動校正に必要な SCPI コマンドは、CALibration: コマンドのサブセットに含まれています。この手順で使用する各コマンドの詳細は、Druck ADTS403/405 SCPI オプションユーザーマニュアルの K0157 を参照してください。

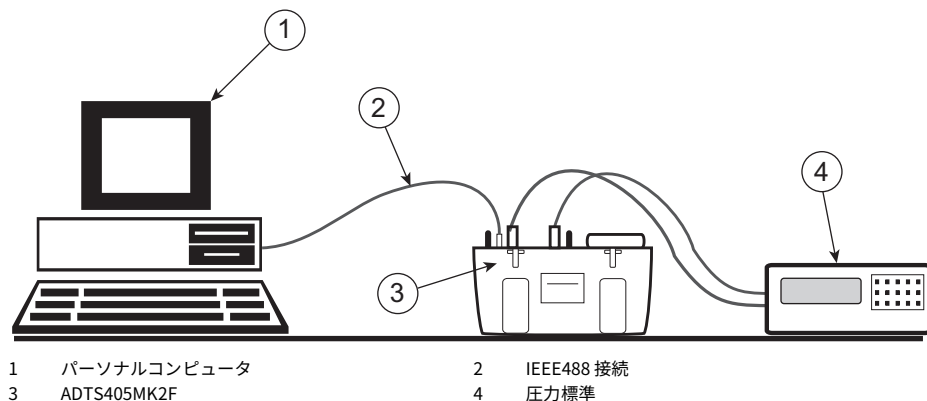


図 5-1: 自動校正の配置

5.1.1 オフセット、スロープ、カーブフィット調整

SCPI コマンド CALibration:ADJ により、ADTS403/405 は、スロープ (スパン)、オフセット (ゼロ)、残差補正 (カーブフィット) の現在値を返します。その後、必要に応じてスロープ (スパン)、オフセット (ゼロ) の値を調整し、ADTS403/405 に送り返し、保存することができます。12 の残差補正値を変更することで、カーブフィットを調整することができます。この一連の手順は、以下のようなコンピュータプログラムによって自動化することができます。

第 5 章 . IEEE 488 SCPI を用いた校正

5.1.2 オフセット、スロープ、カーブフィット調整用のコンピュータアルゴリズム

使用する校正圧力は、以下の表に示す所定の値が理想的です。計算で正確な圧力を入力すれば、許容誤差 $\pm 2\text{mbar}$ を入力することができます。必要となる値の表は、校正される制御チャンネル、そしてピトーチャンネルの場合は装備されているセンサー範囲に依存します。

表 5-1: 校正圧力範囲

ポート	圧力範囲		センサー公称フルスケール		印加圧力表
	inHg	mbar	inHg	mbar	
静圧	40	1355	38.7	1310	表 5-3
ピトー 850 ノット	80	2700	77.4	2620	表 5-4
ピトー 1000 ノット	103	3500	101.9	3450	表 5-5

各校正圧力には、ADTS に保存される関連する残留誤差補正值があります。この手順は、別の校正圧力 (指定値の $\pm 2\text{mbar}$ 以上) を使用した場合、残差補正が期待されるスパンポイントに適用されなくなるため無効となります。圧力点のいずれかが欠落している場合、対応する残差は想定される値であるゼロに設定する必要があります。

使用する校正点の数は NUMPTS と呼ばれ、表には最大 12 点が記載されていますが、これは ADTS403/405 で使用するすべての残差係数を算出できるようにするためです。最初の校正点は常にゼロであるため、適用する必要はありません。この校正点の残留誤差は、この時点の誤差として、オフセット調整によって最適に補正されるため、自動的にゼロに設定されます。

5.2 プログラム要素の定義

5.2.1 用語、変数、定数

本節では、以下の用語、変数、定数を使用します。

表 5-2: 用語、変数、定数

アイテム	説明
STANDARD_PRESSURE	校正標準により測定または印加された圧力 (例: 自重)
STANDARD_PRESSURE(n)	標準圧力の配列。インデックスは n、単位は mbar。
AVE403/405(n)	ADTS403/405 から読み取った平均圧力の配列 (mbar 単位)。
OLDSLOPE	既存のスロープ (スパン) 値。
OLDOFFSET	既存のオフセット (0) 値 (mbar 単位)。
R(0) to R(11)	PPM FS の残留値。
NUMPTS	校正点の数 (Max = 11)。
MAXPTS	ポイントの最大数、11 に設定。
PTSUSED	適用される校正圧力の実際の大きさ。
MAXSLOPE	最大許容スロープ変化量 (読み取り値に対する %) (ユーザー指定)。
MAXOFFSET	最大許容オフセット変化量 (mbar 単位) (ユーザー指定)。
FS	表 5-1 記載のセンサーのフルスケール。
M	スロープの変化。
C	オフセットの変化。

プログラムで使用する要素は、次のように求めたり、計算したりします。

- 既存の校正データを検索する。
- 標準と ADTS403/405 の圧力誤差を求める。
- 補正を行うかどうかを判断する。
- 補正を実施する。
- スロープとオフセットの推移を計算する。
- 新しいスロープとオフセットを受け入れる。
- 新しい残差補正値を算出する。
- 新しい校正データをインストールする。

5.2.2 既存の校正データを検索する

SCPI CAL:ADJ クエリコマンドで、スロープ、オフセット、残差を OLDSLOPE、OLDOFFSET、R(0)～R(11) に取得する。

変数を初期化するには：

1. FOR n=1～MAXPTS
2. STANDARD_PRESSURE(n)=0
3. AVE403/405(n)=0

使用されていない校正点の場合：

1. R(n)=0
2. NEXT N

5.2.3 標準と ADTS403/405 の圧力誤差を求める

1. FOR n=1～MAXPTS
2. 校正圧力を加える (適切な表の値)
3. STANDARD_PRESSURE(n) に校正標準からの正確な値を保存する
4. ADTS403/405 から 5 回、圧力を測定する。
5. 5 つの値の平均を求める。
6. AVE403/405(n) に平均値を保存する。
7. NEXT N

必要に応じて、圧力点なしでも良い場合があります。セクション 5.1.2 を参照してください。実際に適用された点の数は、PTSUSED に保存しておく必要があります。

5.2.4 補正の可否を判断する

すべての圧力測定値が仕様範囲内であれば、ここでアルゴリズムを終了します (校正チェック完了)。

5.2.4.1 補正を実施する

1. SX=0

第5章 . IEEE 488 SCPI を用いた校正

2. $SX2 = 0$
3. $SY = 0$
4. $SY2 = 0$
5. FOR $n = 1 \sim \text{MAXPTS}$
6. $\text{COMP403/405}(n) = \text{AVE403/405}(n) + (R(n) * \text{FS}/1\text{E}6)/\text{OLDSLOPE}$
7. $SX = SX + \text{STANDARD_PRESSURE}(n)$
8. $SX2 = SX2 + (\text{STANDARD_PRESSURE}(n) * \text{STANDARD_PRESSURE}(n))$
9. $SY = SY + \text{COMP405}(n)$
10. $SXY = SXY + (\text{COMP403/405}(n) * \text{STANDARD_PRESSURE}(n))$

スロープとオフセットの推移を計算するには：

$$1. \quad M = \frac{(\text{PTSUSED} \times \text{SXY}) - (\text{SX} \times \text{SY})}{(\text{PTSUSED} \times \text{SX2}) - (\text{SX} \times \text{SX})}$$

$$2. \quad C = \frac{\text{OLDSLOPE} \times [\text{SY} - (M \times \text{SX})]}{N}$$

5.2.4.2 新しいスロープとオフセットを受け入れるには

1. IF $\text{ABS}(100 * (M - 1)) < \text{MAXSLOPE}$
AND $\text{ABS}(C) < \text{MAXOFFSET}$
THEN
 $\text{NEWSLOPE} = \text{OLDSLOPE} * M$
 $\text{NEWOFFSET} = \text{OLDOFFSET} + C$

5.2.4.3 新しい残差補正値を算出するには

1. FOR $n = 1 \sim \text{MAXPTS}$
2. $\text{ERR} = \left(\frac{\text{COMP403/405}(n) - C}{M} \right) - \text{STANDARD_PRESSURE}(n)$
3. $\text{ERR} = \frac{\text{ERR} \times 1 \times 10^6}{\text{FS}}$

4. $R(n) = ERR$

5. NEXT(n)

6. $R(0) = 0$, all other missed residuals set to 0.

5.2.4.4 新しい校正データをインストールするには

CAL:ADJ コマンドで NEWSLOPE、NEWOFFSET、 $R(0) \sim R(11)$ を ADTS403/405 に送ります。

5.3 校正圧力

表 5-3: 静圧範囲の校正圧力

ポイント	校正圧力	
	inHg	mbar
0	0.0	0
1	1.0	34
2	3.1	105
3	5.1	173
4	7.1	240
5	10.2	345
6	15.3	518
7	20.4	691
8	25.4	860
9	30.5	1033
10	34.5	1172
11	40.0	1355

表 5-4: ピトー - 850 ノット範囲の校正圧力

ポイント	校正圧力	
	inHg	mbar
0	0.0	0
1	1.0	34
2	5.1	173
3	10.2	345
4	15.3	518
5	20.4	691
6	25.4	860
7	30.5	1033
8	38.7	1311

表 5-4: ピトー - 850 ノット範囲の校正圧力

ポイント	校正圧力	
	inHg	mbar
9	50.9	1724
10	63.1	2137
11	80.0	2709


表 5-5: ピトー - 1000 ノット範囲の校正圧力

ポイント	校正圧力	
	inHg	mbar
0	0.0	0
1	1.0	34
2	5.1	173
3	10.2	345
4	20.4	691
5	30.5	1033
6	38.7	1311
7	50.9	1724
8	63.1	2137
9	77.4	2621
10	89.6	3034
11	103.3	3500


付録 A. クイックリファレンス

キー/選択

 機能と説明




校正メニューに入る。
PIN を入力し、日付を確認する。

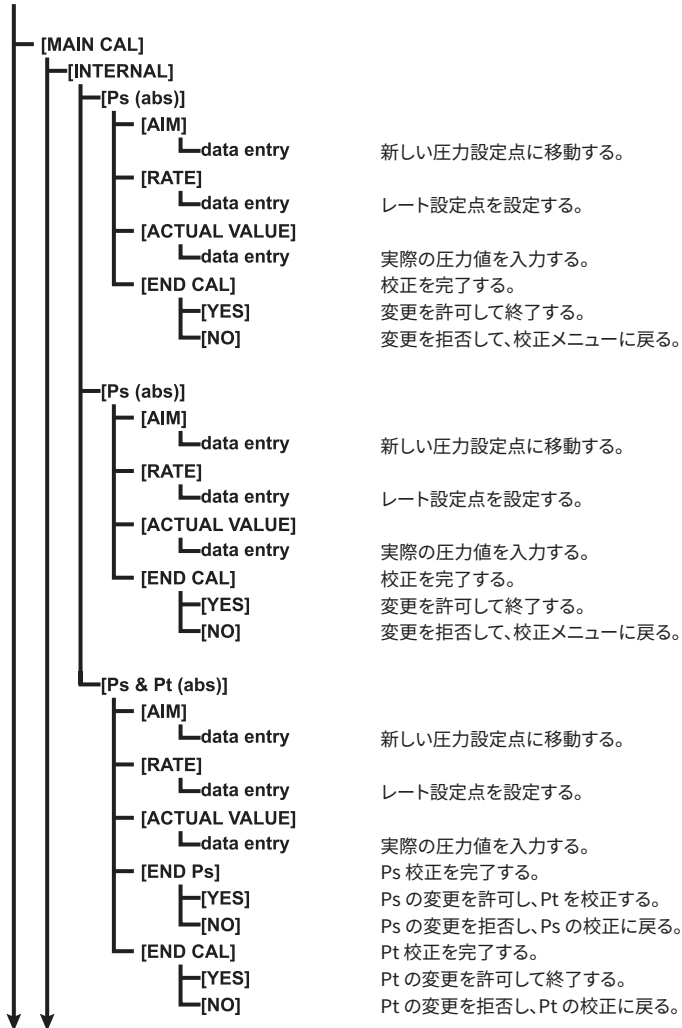

付録 A. クイックリファレンス

キー/選択

機能と説明

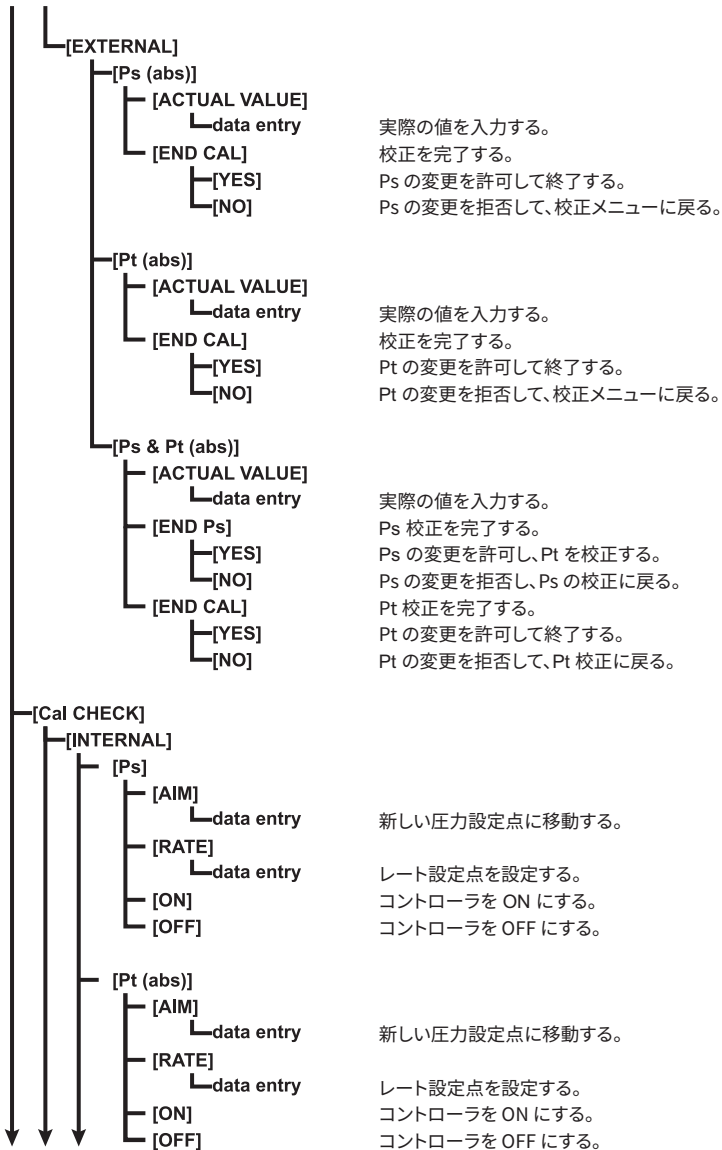

<ul style="list-style-type: none"> └─ [Ps & Pt (abs)] <ul style="list-style-type: none"> └─ [AIM] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [RATE] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [OFF] └─ [ON] └─ [END Ps] └─ [EXTERNAL] <ul style="list-style-type: none"> └─ [Ps] <ul style="list-style-type: none"> └─ [AIM] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [RATE] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [ON] └─ [OFF] └─ [Pt (abs)] <ul style="list-style-type: none"> └─ [AIM] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [RATE] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [ON] └─ [OFF] └─ [Ps & Pt (abs)] <ul style="list-style-type: none"> └─ [AIM] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [RATE] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry └─ [ON] └─ [OFF] └─ [END Ps] └─ [RATE CALIBRATION] └─ [000] <ul style="list-style-type: none"> └─ data entry 	<p>新しい圧力設定点に移動する。</p> <p>レート設定点を設定する。 コントローラを OFF にする。 コントローラを ON にする。 Ps のチェックを終了し、Pt のチェックを継続する。</p> <p>新しい圧力設定点に移動する。</p> <p>レート設定点を設定する。 コントローラを ON にする。 コントローラを OFF にする。</p> <p>新しい圧力設定点に移動する。</p> <p>レート設定点を設定する。 コントローラを ON にする。 コントローラを OFF にする。</p> <p>新しい圧力設定点に移動する。</p> <p>レート設定点を設定する。 コントローラを OFF にする。 コントローラを ON にする。 Ps のチェックを終了し、Pt のチェックを継続する。</p> <p>サービス (校正) PIN を設定する。</p>
---	---

オフィス所在地



<https://druck.com/contact>

サービスおよびサポート拠点



<https://druck.com/service>